

安全生产隐患督办整改清单（市州）

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
1		常青花园老年公寓	常青花园学府侧路8号	消防系统	1.未按规定设置火灾自动报警系统；2.未按规定设置自动喷淋系统；3.消防通道与建筑物之间设置绿化带。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1.按规定设置火灾自动报警系统、自动喷淋系统；2.清除消防通道与建筑物之间的绿化带。
2		武汉市惠商丰华市场管理有限公司	黄陂区汉口北大道	公司内四层楼	1.室内消火栓系统不能正常使用；2.自动喷水灭火系统不能正常使用；3.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行。	修复火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统和室内消火栓系统，使其正常运行。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
3		武汉市汉商集团股份有限公司武展购物中心（区级）	武汉市解放大道69号	武展购物中心地下一层	1. 已设置的火灾自动报警系统、防排烟系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2. 部分区域未按要求设置火灾自动报警系统及自动灭火设施（地下一层餐饮区、北侧商铺、空调机房、设备间等区域未按要求设置火灾自动报警系统及自动灭火设施）；3. 已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行；4. 未按要求设置醒目的灯光式疏散指示标志，疏散走道的地面未设置灯光疏散指示标志，且现标志规格小于0.85m*0.3m，不符合《建筑设计防火规范》第10.3.6条。	1. 修复完善火灾报警系统；2. 按规范要求在地下一层设置火灾报警系统；3. 恢复喷水灭火系统；4. 按规范要求设置地面安全提示。
4		武汉金拇指健康管理咨询服务有限公司新华家园分公司（市级）	江汉区姑嫂树路8号新华家园	金拇指健康管理咨询服务有限公司新华家园分公司	1. 室内消火栓系统不能正常使用；2. 火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常运行；3. 自动喷水灭火系统不能正常运行。	修复火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。
5		武汉合一祥交通装备有限公司	江夏区大桥黄家湖大道	公司生产车间	1. 车间叉车超期未检；2. 特种作业人员无证上岗；3. 电焊设备电线裸露。	厂内叉车停止使用、操作人员培训取证后方可上岗，电线裸露立即更换。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
6		硚口区义烈巷幼儿园	硚口区义烈巷1号	消防通道	1. 未按规定设置消防车道；2. 建筑物的安全出口数量不符合规定；3. 楼梯间的设置形式不符合规定。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。增设消防车道、增加安全出口，按规定设置楼梯间。
7		青山区鑫民商务酒店	青山区友谊大道1136号	酒店客房	1. 火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2. 自动喷水灭火系统不能正常运行；3. 室内消火栓系统不能正常使用。	排除火灾自动报警、自动喷水灭火系统故障，保证其正常运行；维修室内消火栓系统，保证其正常使用。
8		八千代工业（武汉）有限公司	武汉开发区珠山湖大道786号	生产车间	1. 未按规定设置自动喷水灭火系统；2. 未按规定设置室内消火栓系统；3. 仓库顶棚承重构件未采取防火措施；4. 防火分区面积超过规定的50%。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 设置自动喷水灭火系统、室内消火栓系统；2. 仓库顶棚承重构件采取防火措施，防火分区面积不超过规定的50%。
9		武汉爱德汽车零部件有限公司	汉南大道1743附1号	生产车间	1. 消防车道被占用；2. 安全出口数量不符合规定；3. 未按规定设置室外给水设施；4. 未按规定设置室内消火栓。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 清除消防车道障碍物，保持畅通；2. 增加安全出口数量，使其符合规定要求；3. 按规定设置室外给水设施；4. 按规定设置室内消火栓。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
10	武汉市	武汉新港古龙产业园 天发路段	新洲区双柳街 天发路	中国石油西北 销售武汉分公司 武汉油库进 出库道路	原有8M宽水泥砼路面，因年久 破损严重，且此路段属中国石 油西北销售武汉分公司武汉油 库专用危化品运输道路，使用 频繁，极易造成危化品运输车 辆倾覆事故。	对原有8M宽水泥砼路面进行翻 修重建。
11		武汉威驰达体育发展 有限公司	武汉市阳逻开 发区汉施路北	厂区、生产车 间、配电室、 仓库	1. 公司行政楼西面用于车辆通 行的过道处，单边墙承重不 够，墙面已出现裂缝；2. 厂区 配电柜过于陈旧；3. 仓库使用 木质货架存放易燃产品；4. 员 工宿舍和生产作业区混设。	1. 单边墙重建；2. 单设一座配 电室；3. 使用阻燃材料的货 架；4. 建造员工宿舍。
12		湖北清江饭店有限公 司	武昌区中华路 57号（面积： 18000m²；层 数：8层；高 度：25米）	1. 火灾自动报 警系统；2. 自 动喷水灭火系 统；3. 防排烟 设施。	1. 火灾自动报警系统处于故障 状态，不能正常运行；2. 已设 置的自动喷水灭火系统不能正 常使用；3. 已设置的防排烟设 施不能正常使用。	修复火灾自动报警系统、自动 喷水灭火系统和防排烟系统。
13		武汉棕榈泉酒店有限 公司	江岸区沿江大 道229号外滩棕 榈泉小区1号楼	大楼消防安全	1. 火灾自动报警系统未保持完 好有效，不能恢复正常运行； 2. 违反规定在可燃材料或可燃 构件上直接敷设电气线路；3. 未按规定设置疏散指示标志、 应急照明。	1. 火灾自动报警系统保持完好 有效，恢复正常运行；2. 拆除 在可燃材料或可燃构件上直接 敷设电气线路；3. 按规定设置 疏散指示标志、应急照明。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
14		武汉市顺大达燃气有限公司	黄陂区滠口开发区石道线龙辰丽湾南250米	液化气储罐	距离最近小区居民楼安全间距不足。	1. 停产整改；2. 尽快启动液化气罐区整体搬迁。
15		武汉市房屋安全鉴定站	江岸区建设大道965号	单位东边与市税务局相邻围墙	围墙倾斜，存在安全隐患。	1. 立即设置警示标识；2. 拆除倾斜围墙进行重建。
16		武汉市住房保障和房屋管理局机关后勤服务中心	江岸区高雄路166号	武汉房地产交易大厦	大厦1、2号电梯主要控制部件老化，电梯故障率较高，市场无零部件可供更新。	1. 改造大厦1.2号电梯的主机及控制系统；2. 将现有的高压气水雾系统接入该系统。
17		武汉宏华膨润土矿业有限公司	江夏区湖泗街上熊村	开采台阶	1. 台阶高度超高；2. 未形成多级台阶开采。	1. 按照设计要求，一个台阶高度应降为6米；2. 开采台阶至少分为2个，台阶宽度大于6米。
18		武汉市奥博华泰汽车运输有限公司	江岸区黄浦大街86-88黄埔东官A座307	安全管理及安全条件	1. 安全管理人员不足；2. 安全管理工作不落实；3. 危运车辆停车场未落实。	1. 成立安全管理机构；2. 落实安全管理制度；3. 设置危运车辆专用停车场。
19		武汉三丰鼎盛商贸有限公司	硚口区沿河大道180号	舵落口油库罐区及码头	1. 消防泵房的压力式泡沫比例混合装置未见泡沫液质量检测合格证并张贴在罐体外壁上；2. 消防泵房的电器控制箱的箱门和柜体无等电位跨接，电气柜内相关设备设施及控制开关无编号和标识；3. 码头的垫挡船、趸船的边沿无防护栏杆或防护链措施。	1. 泡沫液质量检测合格证应该张贴在罐体外壁上；2. 补充PE连接，并张贴相关编号和标识；3. 操作人员应该经过专门消防培训，并取得消防上岗资格证；4. 应增加防护栏杆或防护链措施。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
20		武汉地铁运营有限公司	硚口区京汉大道99号	二七主变电所、运营公司办公大楼	1. 二七主变电所110kv主变压器缺少火灾探测器；2. 运营公司办公大楼消防控制室内应急抢险工具和常用备品备件专用柜空置，专用柜内未配置应急抢险工具和常用备品备件。	1. 加装火灾探测器等设备；2. 采购配齐应急抢险工具和常用备品备件。
21		宝庆招待所	汉口香港路15号球延小区临街2楼	经营场所	1. 室内未设置消防栓；2. 无火灾自动报警系统；3. 无排烟系统；4. 无自动喷水灭火系统；5. 疏散指示标志不符合要求；6. 违规设置夹层。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 设置室内消防栓、排烟系统、自动喷水灭火系统；2. 更换符合要求的疏散指示标志；3. 清除违规设置的夹层。
22		硚口区民族工业博物馆	古田一路16号	相关安全证书	无消防验收手续。	按照消防部门要求整改，办理消防验收手续。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
23	黄石市	大冶市人民医院门诊楼	大冶市东风路25号	医院门诊楼	1. 门诊楼三栋建筑均未设置防烟楼梯间；2. 门诊楼7层和4层未设置第二安全出口；3. 门诊楼的三栋建筑未进行防火分区；4. 门诊楼中间的二层建筑疏散距离不符合规范要求；5. 门诊楼的后面两栋未设置室内消火栓系统；6. 门诊楼未设置火灾自动报警系统；7. 门诊楼的三栋建筑均未设置自动喷水灭火系统	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 门诊楼三栋建筑设置防烟楼梯间；2. 门诊楼7层和4层设置第二安全出口；3. 门诊楼的三栋建筑进行防火分区；4. 门诊楼中间的二层建筑疏散距离应符合规范要求；5. 门诊楼的后面两栋设置室内消火栓系统；6. 门诊楼设置火灾自动报警系统；7. 门诊楼的三栋建筑设置自动喷水灭火系统。
24		南漳县九集镇吴集村非法采矿点	南漳县九集镇吴集村	非法开采点	非法开采矿山。	强制取缔。
25		襄城区五中	襄城区五中义教部	校区围墙墙体	围墙年久失修，墙体风化严重，整体向北倾斜，存在安全隐患。	1. 立即设置警示标识；2. 编制处理方案；3. 按方案立即处理。
26		高新区火炬大厦	高新区春园西路	大楼全部	1. 大楼未设置自动喷水灭火系统；2. 大楼未设置火灾自动报警系统；3. 大楼疏散楼梯内未设置疏散指示标志；4. 疏散楼梯间机械防排烟设施不能正常联动。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 大楼设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统；2. 大楼疏散楼梯内设置疏散指示标志；3. 完善疏散楼梯间机械防排烟设施设置，使其正常联动。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
27	襄阳市	高新区团山镇旧货市场	高新区团山镇	市场全部	堵塞消防车通道、未按要求设置室外消火栓、商户堆放货物占用防火间距、内部使用柴灶明火做饭，商户内部违规销售堆放液化气瓶、电气线路敷设不符合规定、为典型“多合一”场所。	1. 清除堵塞消防车道的障碍物，保障消防车正常通行；2. 按规定设置室外消火栓；3. 清除影响防火间距的杂物；4. 按规定将销售、仓储和生活区分别设置；5. 按规定重新铺设电气线路；6. 清除市场内危险化学品销售、堆放。
28		光彩工业园一期S区项目工地	高新区邓城大道光彩工业园（高新）工业园区一期S区建设项目工地	工地	有一违规开挖（30x160x6M）的地基大坑由于长期没有回填，造成东边出现严重崩裂，最宽处有25公分左右，直接威胁到5栋厂房、库房、住房安全。同时造成西边光彩主干道沿线路面5厘米的裂缝，严重威胁到过往车辆及行人的安全。	1. 立即设置警示标识；2. 编制处理方案，迅速进行整改。
29		园艺场水库	襄州区程河镇	园艺场水库及坝体	1. 大坝没护坡；2. 溢洪道没有硬化；3. 输水管太小，无启闭机；4. 大坝水雨情监测未建。	1. 建大坝护坡；2. 溢洪道扩挖、硬化；3. 输水管重建、新建启闭机；4. 新建水雨情监测。
30		老河口市远达建材有限公司	老河口市洪山嘴镇庄家沟村	袁山矿区1矿段水泥配料用凝灰岩矿	1. 未按安全设施设计施工；2. 作业现场南北帮坡角过陡，岩体松软；3. 因地质因素，不具备采掘施工条件。	立即停止对该企业的电力供应，责成相关职能部门注销证照，关闭该矿，地质环境恢复治理，消除安全隐患。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
31		老河口市晓山炭质页岩开采场	老河口市洪山嘴镇杨花岗村	开采作业现场	1. 未严格按照设计进行开采，存在“一面墙开采、掏采”现象；2. 《安全生产许可证》已被省安监局注销。	关停，拆除相关生产设备，注销相关证件。
32		道路安全防护工程	306省道 K91+209- K126+500河东段	危险路段	临水临崖、急弯陡坡、事故易发。隐患里程11.9公里。	增设警告标志及防护设施。
33			东讴路（板桥东湾—讴乐）	危险路段	临水临崖、急弯陡坡、事故易发隐患48处。	增设警告标志及防护设施。
34		湖北明辉化工有限公司	谷城县城关镇韩家卡村	生产车间	该企业厂房部分钢构件锈蚀，设备管理不到位，有发生坍塌的可能。	责令停业整顿，限期整改。
35		谷城石花镇君台液化气站	谷城县石花镇老君台社区	车间	企业主体责任落实不到位，规章制度缺失，隐患排查治理不及时。	责令限期整改，建立隐患排查治理台账并定期上报隐患。
36		江陵县住建局	江陵县滨江新区	江陵县滨江新区道路设施	江陵县滨江新区新建道路所有交叉路口无灯控、无标志、标牌、标线。近期发生两起事故，造成3人死亡。属事故多发路段。	设置交通信号灯；施划交通标线；设置交通标志、标牌。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
37	荆州市	监利县公安交警大队	监利县桥市镇石闸村	监利县辖区103S省道设施	S103省道，桥市镇石闸村路段，T型路口，道路两侧房屋遮挡视线，通行环境较差。	拆除公路两侧遮挡视线的旧房，安装减速板、黄闪灯、设置警示标志。
38		葛洲坝松滋水泥有限公司月峰山采石场	松滋刘家场月峰山	松滋市月峰山采石场公司资料	湖北荆襄设计研究有限公司无金属非金属矿山设计资质，其不具备为月峰山采石场编制《开采初步设计》、《安全专篇》的资格。	重新委托具有资质的单位完成《开采初步设计》、《安全专篇》，并报安监部门审查。
39		监利县公安交警大队	监利县新沟砂矶村7组	监利县辖区随岳高速连接线安全设施	随岳高速连接线，新沟砂矶村7组，弯道，无安全设施，道路较窄，夜间通行条件差。	设置减速带和减速慢行、弯道等标志，安装夜行照明设施，在公路两侧安装反光地桩等。
40		荆州市中科龙生食品有限公司	沙市区锣场镇东方大道北段218号	氨机房及速冻车间	氨机房及速冻车间排风设备风量不达标，设备未采用防爆电机。	更换应急排风机达到排风量，并使用防爆电机，风量应达到183m ³ /（m ² • h）。
41		湖北海瑞渔业股份有限公司	公安县青吉工业园幸福路	公司冷凝器装置区	蒸发式冷凝器冷凝水系统未设置断水报警保护装置。	安装相应装置。
42		宜昌邓村金矿有限公司马滑沟尾矿库	夷陵区邓村乡邓村坪村	尾矿库	头顶库，子坝上存在1处塌陷坑，尾矿库停用多年未按要求闭库。	整改隐患及闭库。
43		远安县宏鑫实业有限公司尾矿库	远安县鸣凤镇北门村	尾矿库	头顶库，尾矿排放超过设计库容及坝高。	闭库。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
44	宜昌市	宜昌浦来德燃气有限公司	宜昌市点军区桥边镇黄家棚村三组	液化石油气卸装处	使用金属软管卸装液化石油气。	停止使用金属软管，整改为用金属万向管道系统卸装。
45		枝江市七星台永诚液化气站	枝江市七星台镇七屯路	液化石油气卸装处	使用金属软管卸装液化石油气。	停止使用金属软管，整改为用金属万向管道系统卸装。
46		枝江市安鑫液化石油气站	枝江市安福寺镇桑树河村	液化石油气卸装处	使用金属软管卸装液化石油气。	停止使用金属软管，整改为用金属万向管道系统卸装。
47		枝江市紫铁液化石油气站	枝江市安福寺镇紫荆岭工人路	液化石油气卸装处	使用金属软管卸装液化石油气。	停止使用金属软管，整改为用金属万向管道系统卸装。
48		长阳清江鹏博开发有限公司	宜昌市白氏坪开发区	车间	氨制冷系统安全距离内有农民建房。	整改隐患满足冷库设计规范GB50072-2010中4.1.1.2要求，按《建筑防火设计规范》GB50016-2014.《氨制冷系统安装工程及验收规范》SBJ12-2011整改。
49		湖北锦汇陶瓷有限公司	当阳建筑陶瓷工业园区	车间	7台叉车未见注册登记证、超期未检验。	停止使用，按特种设备管理规定要求取证和检验。
50		金兴矿业有限责任公司	竹山县双台乡关沟村	尾矿库	1. 矿区无安全管理人员；2. 尾矿库排水设施不符合安全规程要求。	对尾矿库实行闭库处理。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
51		十堰市主攻手工贸易有限公司	十堰市贵州路39号	生产车间	1. 消防设施不达标，没有消防部门的审批手续；2. 成品件和原材料不分区堆放；3. 车间内疏散通道占用。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 按标准要求配备完善消防设施，按规定办理消防审批手续，未落实消防设施、未办理相关手续前不得投入使用；2. 成品件和原材料分区堆放；3. 清除车间内疏散通道障碍物。
52		竹溪县小太阳幼儿园	竹溪县城关镇北大街	幼儿园内	1. 未设置自动喷水灭火系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.3.4.5条之规定；2. 未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.1.4.7条之规定；3. 幼儿园二楼第二安全出口疏散门宽度不足1.4米，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.19条之规定；4. 幼儿园三楼只有一部疏散楼梯，一个安全出口，出口数量不足，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.8条之规定。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 增设自动喷水灭火系统和自动报警系统；2. 幼儿园二楼第二安全出口疏散门宽度不足，增加宽度；3. 增加一部室外疏散楼梯。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
53	十堰市	丹江口市安海矿业有限责任公司	丹江口市习家店镇茯苓村	选厂尾矿库	1. 安全生产许可证过期；2. 尾矿库停产多年未进行日常维护。	闭库综合治理。
54		十堰经济开发区常聚德翱达店	十堰经济技术开发区白浪中路翱达公馆	消防设施	1. 火灾报警控制器有故障，未及时消除；2. 直通室外疏散门上方未设置安全出口标识；3. 厨房与营业区之间开设的门为普通门，应设置为乙级防火门。	1. 整修火灾报警装置器；2. 设置相关安全指示标识；3. 设置乙级防火门。
55		郧西县沛宇矿业有限公司竹园尾矿库	郧西县湖北口乡	库区	1. 因长期处于停产运行状态，生产安全事故应急预案未根据尾矿库现状及时修订并报安监部门备案，尚未进行2017年度汛期演练；2. 最上一级堆积子坝未用土石覆盖或植被绿化；3. 排水管出口被澄清池水淹没，无法检查其断面尺寸、变形、破损、断裂，管内淤堵等；4. 库内存在一处泉眼，未采取可靠的治理措施。	1. 应急预案及时修订报备；2. 对最上一级子坝采用土石覆盖或植被绿化；3. 定期抽排池水，检查排水管；对泉眼采取有效治理措施。
56		湖北泽源能源开发有限公司	十堰市茅箭区茅塔乡王家村四组黄宝山61号	储罐区、装卸区、配电室	1. 卸料口、进出料管道法兰螺栓连接处跨接不规范；2. 罐区可燃气体检测探头电线不防爆；3. 配电室内堆放杂物；4. 厂区安全警示标志不足；5. 消防水池旁隔油池未设盖板。	1. 在法兰连接螺栓少于5个时，应使用截面积大于6平方毫米的铜板逐个跨接；2. 检测探头电线穿钢管保护；3. 将配电室内杂物移除；4. 增设警示标志；5. 设置盖板，防止高坠及淹溺事故。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
57		华新金龙水泥有限公司大柳丰收石灰石矿	郧阳区大柳乡	矿区	1. 没有分层分台阶开采；2. 矿区道路安全措施不完善。	1. 做到分层分台阶开采；2. 完善矿区道路安全措施。
58		武当山特区欣盈烟花爆竹公司	老营官村	库区	1. 生活区和库区安全距离不足；2. 视频监控有故障。	1. 减少库内容量，以满足安全距离要求；2. 修复视频监控，保证正常运行。
59		房县青峰镇人民政府	房县青峰镇青峰街村八组	青峰台口渡口	1. 003号渡船检验证书和驾驶证未检审；2. 003号渡船未按规定配备救生设备和消防设施。	1. 渡船按期检验和审验；2. 足额配置救生设备和消防设施。
60	孝感市	孝南区书院街西湖桥	书院街西湖桥	孝南区书院街西湖桥桥头供电设施	1. 西湖桥头两台变压器经多年雨水、河水冲刷浸泡，护坡及变压器根基不稳，电杆已严重倾斜，现有加固措施不能管长远，存在倒塌隐患；2. 变压器架设的是万伏高压线，贴近民宅，倒塌后易造成触电伤亡；3. 移动、联通、电信、广电等公司电线电缆从河中通过，主线挂在变压器主干上，汛期、雨水时常冲刷电线电缆，同时带来大量垃圾附着在电线电缆上，存在严重安全隐患。	1. 立即设置警示标志；2. 编制处理方案，迅速进行整改。迁移或者采取切实可行的加固措施，能够确保变压器及护坡长期稳固。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
61		应城市团山石膏矿业有限责任公司	应城市杨岭镇	1号井	1号井10膏组三平巷东部采区第二安全出口未贯通。	整个采区立即停产，组织巷道掘进作业，形成第二安全出口。
62		安陆市客运中心	安陆市府城太白大道	客运站	客运中心站进出站口未分开。	实行进出口分设。
63		家家福购物广场	新市镇城中路266号	购物广场	1. 部分疏散指示标志损坏；2. 自动喷水灭火系统未覆盖整个营业区；3. 报警系统停用。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 更换损坏的疏散指示标志；2. 整个营业区覆盖自动喷水灭火系统；3. 维修报警系统，使其正常运行。
64		绿林景区	绿林镇	绿林景区现场	坪客线至绿林景区售票停车场（约5公里），该路段等级较低，路面破损严重，且坡陡弯多，临水临崖，安全防护措施缺失。	在危险路段设立安全警示牌、告示牌；临水临崖路段设置安全防护网。
65		钟祥市金鹰能源科技有限公司	胡集镇	锅炉、压力容器、液氨球罐	锅炉、压力容器未注册使用，液氨球罐超期未检。	停产整改。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
66	荆门市	钟祥汉江公路大桥	郢中	消防安全	北端桥下集贸市场内，依靠桥墩乱搭乱建构筑物，无消防设施，存在消防安全隐患。	拆除违法建筑。
67		长荆铁路钟祥汉江铁路大桥	郢中	消防安全	桥下多处违法建筑，破坏桥墩稳定性，且存在严重消防安全隐患。	拆除违法建筑。
68		姚河煤炭有限公司代湾煤矿一号井	栗溪镇新华村	井下	-117m巷道口防爆接头失爆未接地。	配齐螺丝和密封圈，外壳接地。
69		荆门鸿程能源开发有限公司	牌楼镇长岗村2组	液氨储罐区	液氨储罐区无避雷针。	立即安装避雷设施。
70		荆门市达威建材	牌楼镇杨冲村	采石场	矿区北一级平台边坡存在伞檐。	严格分层分台阶开采，消除伞檐。
71		市一医（北院）	荆门市象山东道67号	市一医北院住院楼各项消防设施	北院门诊楼、住院部均存在部分常闭式防火门闭门器损坏，且绝大部分常闭式防火门长期处于人为开启状态,以及部分消防设施老化问题存在安全隐患。	腾空整改。
72		湖北新石器电陶科技有限公司	荆门高新区·掇刀区兴隆大道489号	液氨储罐	液氨储罐与周边企业安全距离不足。	整体搬迁。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
73		荆门鑫军冷藏有限公司	掇刀区渠洞路	液氨储罐	液氨储罐与周边居民区安全距离不足。	关停。
74		荆门市渝楚化工有限公司	荆门市掇刀区江山工业园	压力管道	1. 压力管道未经监督检验；2. 压力管道未办理使用登记。	进行压力管道监督检验和办理压力管道使用登记。
75		城南新区小型劳动密集型加工企业集中区	高新区. 掇刀区虎牙关社区、望兵石社区	该区域多家密集型加工企业（鑫蕾服装店、革顺军服装加工、荆门聚宏盛服饰有限公司、荆门华菲服饰进出口公司、荆门市云翔服饰有限公司、荆门驰宏服饰有限公司、完美纺织、服装加工厂）	1. 部分厂房与住宅混合在统一建筑内；2. 部分厂房未按照规定设置消防设施、器材。	搬迁或停止生产。
76		湖北爱斯曼食品有限公司	屈家岭管理区易家岭办事处	工作车间	1. 安全防护距离不足；2. 设施老化。	移除、更换新设施。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
77		钟祥市龙会山矿业有限公司柴胡磷矿	胡集镇	柴胡磷矿3、4、5、8号井	1. 4号井至3号井联络通道局部顶板存在大块冒落现象，未及时处理；2. 井下作业用的铲车未安装防护措施。	1. 及时处理顶板；2. 铲车安装防护措施；3. 安装顶板监测系统。
78		中国葛洲坝集团第五工程有限公司项目部	沙洋县马良镇	项目部、厂区	1. 该企业未落实建设项目安全设施“三同时”和建设项目职业卫生“三同时”；2. 碎石生产区未设置防护设施、现场未设置警戒线和警示标识。	履行建设项目安全设施“三同时”和建设项目职业卫生“三同时”的手续；碎石生产区设置防护设施，现场设置警戒线和警示标识。
79	黄冈市	黄梅华胜建材有限公司	黄梅镇百马村	安全设施“三同时”	安全设施“三同时”不到位。	进行安全评价及安全设施设计，并按安评和设计要求完善安全设施。
80		山森服饰有限公司	龙感湖管理区严家闸办事处	厂区	未设置火灾自动报警系统和火灾自动喷水灭火系统。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。设置火灾自动报警系统和火灾自动喷水灭火系统。
81		G230余家湾桥	八里湾镇毛张坞村	桥体	危桥。	拆除重建。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
82		古峰岭道路交通隐患	阳福线古峰岭交叉路口	公路	车流量大，无交通信号灯。	安装交通信号灯。
83		湖北佳农食品有限公司	黄冈市南湖工业园南湖五路	制冷车间	1. 配电房未与液氨制冷房隔断；2. 制冷建设项目未完成竣工验收。	1. 配电房与液氨制冷房应进行隔断；2. 制冷建设项目未经竣工验收不得投入使用。
84		团风燎燃气体有限公司	团风县团风镇罗家沟村	厂区	氧气充装间与办公场所安全间距不足。	按要求进行设计诊断并按设计诊断要求进行整改。
85		湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司	咸安区向阳湖镇	锅炉	锅炉超期未检。	锅炉现停用，锅炉申报检验，待检验合格后再使用。
86		中石油咸宁油库	咸安区官埠桥镇渡船村107国道	油罐区	1. 油罐区东北面与居民区（居住楼）安全距离不足；2. 未依法取得《危险化学品经营许可证》。	制定限期整改方案，按方案组织落实；未依法取得《危险化学品经营许可证》前，不得经营。
87		湖北三晶生物科技有限公司	咸安区凤凰工业园	车间、仓库、配电室	1. 车间低空无抽风；2. 溶剂仓库无防流散措施；3. 配电室无挡鼠板。	限期按要求整改，制定完善整改方案，落实整改措施。
88		湖北两虎涂料有限公司	嘉鱼县武汉新港潘湾工业园	车间、仓库	甲类库可燃气体探头数量不足，无温湿度计，无巡检记录。	补充探头数量，增加温湿度计和记录。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
89		湖北鹤翔物流有限公司	嘉鱼县潘湾畈湖工业园	企业安全制度及安全台账记录	1. 一车一档内车辆及驾驶员资料收集归档不齐全，无驾驶员押运员诚信考核、继续教育资料；安全隐患排查未落实“五到位”，每月车辆安全检查流于形式，检查结果表述不准确；2. 安全教育培训工作中资料收集不齐全，无培训结果，培训学习签到存在不实记录；3. 应急演练资料不齐全，需要完善；动态监控工作中，终端资料填写不正确，有一台车辆类型为“轿车”；4. 部分车辆摄像头位置被移动，无法对驾驶员、押运员进行实时监控；监控台账记录与实时监控视频不符合；5. 监控岗位工作人员业务不熟练，不能及时有效处置。	1. 补齐车辆和驾驶员有关资料，每月检查记录；2. 收齐培训资料及结果；3. 完善应急演练资料；4. 对车辆摄像头位置定位准确。
90		嘉鱼县银兴烟花爆竹有限责任公司	嘉鱼县官桥镇阴山村	仓库	仓库门前装卸平台无防撞措施。	在装卸平台与车辆接触面安装废旧轮胎等防撞措施。
91		赤壁市公路局	赤壁市河北大道	G107国道中伙立交桥桥面	G107国道中伙立交桥桥面破损断裂。	危桥进行维修和改造。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
92	咸宁市	湖北博盛啤酒有限公司	赤壁市发展大道99号	涉氨制冷机房	1. 机房及生产区域未设置硬质风向标；2. 制冷系统安全阀过期未检验；3. 紧急泄氨器出口未与事故水收集水池相连；4. 氨制冷机房未装设应急排放风机。	立即逐条整改。1. 机房及生产区域按要求设置硬质箭头风向标；2. 每年按规定检验制冷系统安全阀；3. 将紧急泄氨器出口与事故水收集水池用硬质钢管连接；4. 按冷库设计规范要求，在氨制冷机房装设应急排放风机。
93		赤壁市陆水湖假日旅游发展有限公司	赤壁市陆水水库“凤凰岛”	赤壁市陆水水库“凤凰岛”钢索吊桥	1. 钢丝绳锈蚀严重；2. 栏杆护栏网绳索破损；3. 锚接件长久未更换；4. 桥台砼表面脱落，风化严重，砂石裸露。	1. 立即停止使用锈蚀严重的钢丝绳；2. 修复更换锚接件，经验收合格后方可投入使用。
94		县中医院	通城县隍水大道336号	住院部	1. 住院部疏散距离过长；2. 无火灾自动报警和自动喷水灭火系统。	按规定设置火灾自动报警系统和自动喷水系统；住院部增加安全出口。
95		塘湖镇望湖村大盘山景区	通城县塘湖镇望湖村	盘山公路	1. 公路坡陡、弯多、道路垂直落差大，防撞墙不够；2. 急转弯处，转弯半径小；3. 部分路面狭窄，车辆只能单向行驶。	急弯陡坡临崖处外侧全面建设防撞墙；安装交通安全标志、安全警示牌和反光镜等交通安全设施；拓展内侧路面，满足会车要求。
96		崇阳县兴达驾校加油站	天城镇崇阳大道	加油区、办公室	未落实加油员职业健康体检，安全台账记录不全。	落实员工职业健康体检制度，规范安全台账记录。
97		崇阳县鑫泰烟花爆竹制造有限公司	肖岭乡白马村	机械结鞭工房	60号机械结鞭工房存放的鞭炮超量。	将超量的鞭炮立即转移。
98		通山县梓木洞任友硅石矿	通山县洪港镇	矿井生产区	采区工作面通风系统未完全形成，溜矿口不规范。	1. 停产，尽快形成通风系统；2. 规范溜矿井管理，完善溜矿口安全设施。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
99		通山县振达矿业公司	通山县洪港镇	矿井生产区	井下未按设计施工，无施工安全作业规程。	1. 严格按设计施工；2. 制定施工安全作业规程。
100		通山县南雅商务宾馆	通山县通羊镇太平大道135号	通山县南雅商务宾馆营业区	1. 未设置封闭楼梯间；2. 火灾自动报警系统，不能正常使用；3. 未设置消防水箱；4. 湿试报警阀损坏，消防水泵故障不能正常使用；5. 未设置安全出口标志；6. 室内消火栓无水。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 设置封闭楼梯间、消防水箱；2. 维修火灾自动报警系统、湿式报警阀组、消防水泵；3. 增加安全出口标志。
101		咸宁市朝辉商贸有限公司	咸宁高新区	咸宁市朝辉商贸有限公司	1. 未设立安全管理机构；2. 未建立安全生产管理台账；3. 安全管理制度、岗位操作规程未上墙；4. 仓库堆垛不规范，堆垛间未设置消防通道；5. 仓储车间废纸箱未及时清理；6. 仓库违规停放车辆；7. 仓库违规设有动火灶具。	设立安全管理机构；建立安全生产管理台账；将安全管理制度、岗位操作规程上墙。按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），规范仓库堆垛，堆垛间设置消防通道；保持仓库车间清洁；按规定停放车辆；清除仓库动火灶具。
102		湖北惠生药业有限公司	高新区工业园	配电室、车间、消防器材、仓库	1. 配电室挡鼠板未插上；2. 车间液体罐警示不明显；3. 灭火器压力不够。	1. 在配电室装设挡鼠板；2. 车间液体罐设置明显的警示标识；3. 更换灭火器。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
103	随州市	广水南门液化气站	广水市南门	现场及资料	无证经营、各类设备设施超期未检。	停业整改。
104		广水市荣昌建材有限公司	广水市	作业现场	排土场无设计，无序堆放，排土高度、坡度等不符合安全规范；无截洪沟、挡土墙等安全设施。	1. 委托有资质的设计单位进行设计，委托有评价资质的单位开展堆土场安全评估，提出有针对性措施整改；2. 采用减载等措施，增加截洪沟，挡土墙等安全设施。
105		广水市蔡河镇杏仁山采石场	广水市蔡河镇	作业现场	未按设计规范多塘口开采，其中一个塘口离高压线距离不足50米；职业健康管理不规范，职工未进行职业健康体检。	规范安全设施设计，严格按设计组织生产；封闭离高压线近的作业点；规范职业健康管理。
106		广水公跨铁桥	广水办事处	现场	该桥第9-11孔主承重结构跨T梁横隔板多处断开，桥面铺装砟出现纵向贯通裂缝，桥梁处于单板受力状态，梁板开裂、脱落、错位、承载力不能满足现行交通需求。	拆除新建。
107		宣恩县道路安全隐患	龙潭溪-洗草坝	临边、临河、临崖	无安防设施。	设置防护挡板。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
108		宣恩县道路安全隐患	鱼泉口-团结	临边、临河、临崖	无安防设施。	设置防护挡板。
109		宣恩县道路安全隐患	G209K2040+600 m	内侧弯道	视距不良。	弯道截弯取直，增加视距。
110		恩施市龙凤镇道路安全隐患	猫子山至楠木	安保防护设施	危险路段未设置防护栏。	配套建设安保防护栏。
111		恩施市沐抚旅游公路新线上方滑坡体	沐抚办事处木贡村	旅游在建改建公路	公路上方存在滑坡险情。	立即排除滑坡体险情，险情未排除前要设立标识，采取限速等措施。
112		恩施市武陵国际学校	旗峰居委会8组	在建校园周边	校园旁电力铁塔塔基风化剥蚀严重、雨水冲刷破损严重。	搬迁或更换电力铁塔。
113		建始县茅田乡卫生院	茅田乡小茅田村1组	业务综合楼	1. 业务综合楼地上5层，其中1-4层设置两部疏散楼梯，未形成封闭楼梯；2. 设置的消火栓竖管管径小于DN100，不符合规范；3. 灭火器、应急照明灯、疏散标志损坏超过50%；4. 一楼的安全出口疏散门未朝疏散方向开启。	1. 在业务综合楼的疏散楼梯与走廊之间设置防火门，形成封闭楼梯间；2. 更换室内的消火栓竖管；3. 将一楼两侧的安全出口疏散门的开启方向更改为往外平推。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
114	恩施州	建始县长梁乡农村福利院	长梁乡陇里社区6组	附属楼	1. 附属楼地上3层，仅设置一部敞开式疏散楼梯；2. 未设置火灾自动报警系统；3. 附属楼内第3层采用可燃木芯板作为房间隔墙；4. 未设置疏散照明灯和灯光疏散指示标志；5. 未设置消防软管盘卷。	1. 在1-3层增设一部疏散楼梯；2. 在附属楼安装火灾自动报警系统；3. 将第3层采用可燃木芯板作为房间分隔的部位更换为实体墙；4. 增设疏散指示标志和应急照明灯；5. 设置消防软管盘卷。
115		利川市东门大桥	东城新桥村	桥体、桥身	年久失修，桥体裂缝。	修缮加固。加强监管，限时限速。
116		利川市团堡镇团山坝村铁路弃渣场	团山坝村8组	弃渣场	河道基脚多处垮塌，硬化沟底冲毁形成沟底深坑，挡堵墙多处垮塌。	筑牢河道基脚、填埋深坑并硬化沟底、重新修筑挡堵墙。
117		鹤峰县众友矿业有限公司	中营镇	建设项目现场	临边临高位置安全防护不到位。	增加安全护栏等安全设施。
118		鹤峰县金竹园煤矿	下坪乡上村村	地面广场	工业广场矸石堆场大面积塌陷，形成大坑积水。	对塌陷坑进行回填治理。
119		中石化鹤峰淩水加油站	容美镇龙井村	加油站	防雷检测报告逾期。	定期开展防雷检测。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
120		来凤县达峰爆破工程有限公司	来凤县翔凤镇白岩村三组	库区	1. 视屏监控系统有故障，不能全覆盖；2. 值班室设置床铺四张；3. 设有厨房生火做饭；4. 仓库区内有施工建设；5. 两名保管员均不在岗。	将3.4.5条作为重点整治，厨房立即拆除，责令限期整改。
121		湖北远华建设工程有限公司（咸丰县海玉名城建筑工地）	咸丰县高乐山镇	施工现场	1. 脚手架未按标准搭建；2. 临边防护不到位。	1. 重新按标准要求搭建脚手架；2. 完善临边防护措施。
122		咸丰县丁寨垃圾填埋厂	咸丰县丁寨乡	施工现场	1. 安全组织机构不健全，未成立施工项目部，未明确安全管理人员；2. 开工一年半仍未办理施工许可证，违规组织建设。	1. 建立健全安全组织机构，落实安全管理人员；2. 立即办理施工许可证，许可证未办理之前，严禁违规组织建设。
123	仙桃市	湖北中和农产品大市场	仙桃市干河办事处文化一路	冷库	液氨储存量属于重大危险源。	要求该公司立即对重大危险源进行安全评估和备案，加强监管监督。
124		中石化仙桃杜台油库	仙桃市青鱼湖大道东端特1号	汽油储罐区	汽油储罐控制系统不完善，无紧急切断装置。	完善控制系统，增加紧急切断装置。
125		天门双菱百变钢构有限责任公司	天门市侨乡开发区工业园	车间起重机械	2台起重机超期未检且未办理使用登记。	责令停止使用，2台起重机经检验合格且办理使用登记后方可使用。
126		武汉卓琉科技发展有限公司	天门市经济开发区天仙公路南28号	车间起重机械	2台起重机超期未检且未办理使用登记。	责令停止使用，2台起重机经检验合格且办理使用登记后方可使用。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
127	天门市	天门市运管局	天门南汽车客运站	客运站停车场	客运站停车场内存在加注柴油的设备。	拆除转移加注柴油设备。
128		湖北省天门科技创业中心	天门经济开发区南洋大道特1号	科技创业中心生产、办公区	1. 疏散指示标志损坏率超过50%，违反《中华人民共和国消防法》第十六条的规定；2. 室内消火栓系统已设置，未配置水带水枪、且管网内无水，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第7.4.2条的规定；3. 自动喷水灭火系统不能正常使用，违反《中华人民共和国消防法》第十六条的规定；4. 自动消防设施不能正常联动，违反《中华人民共和国消防法》第十六条的规定；5. 管道井未封堵，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.9条的规定。	1. 按照《中华人民共和国消防法》第十六条的规定，设置疏散指示标志；2. 按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第7.4.2条的规定，设置室内消防栓水带水枪，并保证管网内水压符合标准要求；3. 按照《中华人民共和国消防法》第十六条的规定，设置自动喷水灭火系统；4. 按照《中华人民共和国消防法》第十六条的规定，将消防设施设置成自动联动；5. 按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.9条的规定，对管道井进行封堵。
129		天门楚天精细化工有限公司	天门市岳口镇岳口工业园	厂区	未按安全设计诊断专篇整改存在的问题。	按照安全设计诊断专篇整改存在的问题。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
130	潜江市	张金镇肖场村三支渠二桥安全隐患	潜江市张金镇肖场村	桥梁	1. 圯工拱桥拱圈砌体整体断裂，脱落现象严重；2. 拱上结构损毁破坏；3. 基础受冲刷，桥墩圯工砌体缺陷，风化。	拆除重建。
131		周矶办事处李塘村中沙河桥安全隐患	潜江市周矶办事处李塘村	桥梁	1. 拱肋断裂；2. 侧墙与拱圈间脱裂；3. 微弯板断板；4. 拱上结构严重开裂；5. 桥面塌陷。	拆除重建。
132		渔洋镇荆安桥村苏湖大桥安全隐患	潜江市渔洋镇荆安桥村	桥梁	1. 拱肋出现裂缝，混凝土剥落破损、钢筋外露锈蚀；2. 横向联结系开裂，变形；3. 腹拱拱圈大量裂缝且贯穿，侧墙渗水；4. 桥台台身开裂，桥头有跳车现象；5. 桥面铺装破损开裂；6. 护栏破损。	维修加固。
133		潜江经济开发区·竹根滩镇王拐村渡口安全隐患	潜江经济开发区·竹根滩镇王拐村	渡口	1. 渡口基础设施薄弱，安全防护设施不足；2. 安全管理不规范。	建设基础设施；规范安全管理。
134		熊口镇李场村中沙河桥安全隐患	潜江市熊口镇李场村	桥梁	年久失修，桥体、护栏和桥墩等严重损坏。	拆除重建。
135		运粮湖管理区陈泊湖泵站过水涵桥安全隐患	潜江市运粮湖管理区	涵桥	重载车辆经常在此处急刹车，使涵闸受到挤压产生大裂纹且有砖头脱落。	维修加固。

序号	地区	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患所在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
136		湖北潜怡纸箱包装有限公司锅炉安全隐患	潜江市浩口镇	锅炉	1. 锅炉陈旧，可能会引起爆炸，影响人员安全；2. 锅炉烧煤有大量烟尘产生，严重影响厂区工人健康。	更换新设备。
137		渔洋镇同桥村陈家桥安全隐患	潜江市渔洋镇同桥村	桥梁	年久失修，来往车辆多，受损严重。	拆除重建。

安全生产隐患督办整改清单（专委会）

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
1		劲牌神农架酒业有限公司	神农架八角庙村	配电房	变电柜无维修试校记录、试验报告。	1. 制定制度；2. 完善记录内容。
2		远安县左家煤炭有限公司左家煤矿	远安县河口乡	井下	+480m北区段运输平巷采用非正规的巷道式采煤法布置。	停止作业，严禁在巷道掘进过程中，边掘边采。
3		远安县铁炉湾煤矿有限公司铁炉湾煤矿	远安县茅坪镇	井下	+380m水泵房配电设备均为淘汰设备且失爆（QC80磁力启动器2台KBD-350馈电开关等），+380m南平巷有一台（QC815磁力启动器）淘汰设备。	停止使用，更换淘汰的安全设备。
4		长阳大溪煤矿有限责任公司大溪煤矿	长阳县鸭子口乡	井上下	矿井安全监控系统运行不正常，主机与井下数据连接中断，无法对井下实现监测监控。	立即维修监控系统，维修期间停止井下一切作业。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
5	煤炭电力	建始县东升煤矿	茅田乡		1. 矿井2017年初未核定矿井通风能力，未进行通风阻力测定，未进行主通风机性能测定，风表未按规定定期校验； 2. 矿井风量无富余，主通风机通风能力较小，目前主扇供风量仅能满足矿井整改需要。	停止生产，重新组织矿井通风能力核定；重新进行矿井通风能力计算，并按照通风能力配备主要通风机，调整配置各用风地点的风量；按规定对风表进行校验。
6		建始县金源煤矿	龙坪乡	井下	1. +1505m南翼回采工作面上下安全出口20m范围内没有进行加强支护；2. 矿井2017年初未核定矿井通风能力，未进行通风阻力测定，未进行主通风机性能测定，风表未按规定定期校验；3. 矿井未制定瓦斯超限管理制度，瓦斯检查管理制度不完善，只涉及采掘工作面相关检查要求，未提及其他地点的检查，且未规定采掘面的具体检查地点位置。	1. 加强+1505m采煤工作面上下出口20m范围内的支护；2. 重新进行矿井通风能力核定，检测主要通风机，校验风表；3. 制定矿井瓦斯管理制度，并按规定检测各采掘作业点和机电硐室的瓦斯。
7		建始县孙家湾煤矿	茅田乡	井下	1. 通向回风下山的巷道严重垮塌，采区回风行人下山局部失修严重，架棚折梁断柱；2. 矿井未进行年度生产和通风能力核定；3. 矿井未开展水文地质预测预报工作。	1. 立即对垮塌和失修巷道进行维修；2. 重新组织矿井通风能力核定；3. 加强矿井水文地质预测预报工作，坚持有疑必探。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
8		建始县天鹅池煤矿	长梁乡	井下	1. +1480m运输巷道掘进工作面未使用临时支护；2. 井下电气设备存在失爆现象。	加强掘进工作面的前探梁临时支护；加强设备设施管理，保证设备设施正常运行。
9		建始县铺子湾煤矿	官店镇	井下	1. 一采区轨道上山及回风大巷严重失修；2. 矿井未进行年度生产和通风能力核定，未进行矿井通风阻力测定，东风井两台风机不是同型号通风机，且能力不同，两风机未做性能测试；3. 矿井为单回路供电，配	1. 组织对一采区轨道上山和回风巷维修，保证通风系统可靠；2. 重新进行矿井通风能力核定和通风阻力测定，并根据结果配置同一型号的主要通风机；3. 按规定架设双回路。
10		建始县五宝树煤矿	长梁乡	井下	1. 矿井瓦斯检查管理制度不完善，+1553m绞车房、井底车场、中央变电所等机电硐室未坚持每班检查瓦斯；2. 主通风机目前只有1号通风机正常运行，2号通风机未接电源；3. 井下高低压电气设备存在失爆现象。	1. 坚持瓦斯检测制度，按规定对所有的地点检查瓦斯；2. 检修2号风机，并连接电源，保证能投入正常使用；3. 对失爆的设备进行维修或更换。
11		来凤县五台发利煤矿	来凤县绿水镇	采掘面、掘进巷道	回采工作面没有形成；采掘比例失调，没有接续工作面；掘进巷道采用木点柱支护。	调整采掘计划，形成回采工作面，采掘工作面严禁使用木支护。
12		来凤县沙坪煤矿	来凤县大河镇	井下、配电房	1. 通风系统管理问题较多如：防爆门处没有销子，反风时无法及时关闭防爆门；+430m水平回风系统安全稳定性不可靠，无法检查和维护巷道等；2. 井下高、低压电气设备失爆，开关喇叭嘴无挡板、电缆窜动，开关接线室长期受潮或因进灰尘多极易造成电源两相短路或三相短路。	1. 全面检查整改井上下通风设施，提高通风设施质量，尤其是通往采空区的巷道要用永久密闭，通风系统要可靠、各用风地点风量要可控；2. 矿井必须加强机电设备特别是电气设备的现场管理，加强机电队伍建设，提升机电专业人员的力量，强化机电人员的培训学习。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
13		黄石市七房尾矿库	阳新县白沙镇	库区	1. 尾矿库已废弃，应立即启动闭库；2. 排水系统失效；3. 没有五级包保公示牌；4. 库尾违规开口取砂，应予以封堵。	闭库。
14		黄石市牛头山铜矿尾矿库	阳新县白沙镇	库区	1. 尾矿库已废弃，应立即启动闭库；2. 排水井设置不合理，位于库区水位高处，不能起到排水实效；3. 没有五级包保公示牌；4. 坝下有农田及鸡鸭养殖区域；5. 上游老尾矿库的排水沟穿越坝体处，内外崩塌。老尾矿库坝底排水沟（通往新尾矿库）的排水口应予以封堵；6. 坝尾矿库坝体外坡部分	闭库。
15		宜昌市马滑沟尾矿库	宜昌市夷陵区邓村	库区	1. 尾矿库排水沟局部不畅通，应确保尾矿库外坡排水通畅；2. 未建立对尾矿库巡检台账；3. 未对尾矿库主要进出通道拉警戒线，照明器材不足；4. 未与周边村庄开展应急撤离联动演练；5. 未按有关规定启动尾矿库闭库工作。	闭库。
16		宜昌市铠榕月湾尾矿库	长阳县高家堰镇	库区	未按有关规定启动尾矿库闭库工作。	闭库。
17		宜昌市陈家湾尾矿库	长阳县龙舟坪乡	库区	尾矿库闭库工程未完成；尾部侧面闭库施工与设计有差异。	闭库。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
18	非煤矿山	十堰市郧西县人和矿业有限公司柳家沟铁矿尾矿库	郧西县马安镇下川村	库区	1. 闭库设计仅为一期工程设 计，设计治理对象为1#库，2# 库属二期治理对象。应进行整 体设计，综合治理；2. 该库为 无主尾矿库，未编制生产安全 事故应急预案；3. 库内有一处 民房，并有种植现象；4. 坝坡 冲沟、裂缝现象严重；5. 坝面 排水沟部分淤堵；6. 正在施工 的截洪沟断面较小，且沿山坡 一侧在山坡开挖后未进行支 护，易造成山坡垮塌堵塞截洪 沟；7. 1级库内的排水井为砖砌 结构，结构强度不够；8. 1级库 内的积水不能通过排水井进入 排水管而从排水涵管上的开口 处直接排入排水管，易造成泥 沙、杂物进入排水管造成排水 管堵塞；9. 未按设计要求敷设 排渗管；10. 无坝体位移监测及 浸润线监测的设施；11. 2#尾矿 坝外坡坡比不符合技术规范要 求；12. 尾矿库上游来水方向未 砌筑挡水坝；13. 安全警示标志 标牌不足。	闭库。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
19		湖北黄麦岭磷化工有限责任公司磷石膏尾矿库	大悟县芳畈镇 腾家冲村	库区	2012年停用，疏于管理，没有及时进行闭库。1. 安全管理机构未更新，未建立五人包保责任牌；2. 未录入隐患排查治理“两化”系统；3. 应急救援预案未及时修订，没有开展应急演练，应急物资器材管理无清单，应急物资不满足防洪工作要求；4. 尾矿库安全在线监测系统损坏，人工监测点少，无位移监测；5. 主坝坝体沉降明显，部分堆积坝坝体沉降最低点低于该段坝体坝肩约2~3m；6. 堆积坝体、坝肩等处有多条10-30cm裂缝，未及时处理；7. 库内有多条贯穿库区10-30cm的裂缝；8. 没有安全超高、调洪库容实测资料。	闭库。
20		孝感市孝昌金矿鑫龙铜业有限责任公司尾矿库（无主库）	孝昌县小悟乡 石堰村	库区	正在进行闭库。1. 该库没有建立安全管理体系和隐患排查治理“两化”体系；2. 没有建立五人包保责任牌；3. 无应急救援预案及应急物资器材；4. 库内滩面无纵横向排水沟；5. 无安全监测记录，无安全警示标识；6. 无汛期值班值守和安全巡查记录。	闭库。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
21		武汉中友药业有限公司	鄂州市葛店开发区	危化品仓库（液体）；氢化装置	危化品仓库（液体）：1. 个别电线接头未密封严实，防火隔墙穿线管处有孔洞未封堵；2. 仓库无储存危险化学品的危险特性、应急处置措施等告知牌。氢化装置：1. 车间内部分防爆接线盒未密封严实；一个反应釜搅拌器变速箱有漏油现象；2. 车间控制室长期停产电源未切断；3. 未按GB30871修订特殊作业制度及票证；动火作业内容填写不全；4. 未及时修订安全生产责任制和管理制度，总经理安全职责未按照新安全生产法进行修订。	按规定密封电线、封堵孔洞、增加危险化学品告知牌、切断车间控制室电源，修订完善相关责任制、管理制度和特殊作业票证。
22		人福辅料有限公司	鄂州市葛店开发区	控制室、厂区	1. 控制室显示界面上未按安监总管三（2009）116号对聚合危险化工工艺的控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案，设置或标识报警、联锁及紧急切断等；控制室与其它场所混合使用，灭火器材配备不当；2. 环氧乙烷钢瓶气化岗位部分氮气钢瓶无防倾倒措施；3. 隔离式防护器材未成双配置；4. 特殊作业制度未按规范修订，部分动火作业票动火等级未填写。	补充完善控制室显示界面；增加钢瓶防倾倒措施、防护器材、消防器材；修订完善特殊作业票证。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
23		武汉青江化工黄冈有限公司	黄冈市黄州区火车站经济开发区货站北路特1号	厂区	二氧化硫充装区为一级重大危险源场所，现场没有钢瓶事故应急撬棍，有毒气体泄漏报警仪无标识，厂区消防柜上锁。	增加应急救援设备、标识气体泄漏报警仪、消防柜开锁。
24		湖北祥云化工有限公司	湖北省武穴市盘塘	厂区	有毒作业岗位检维修人员没有佩戴防护用品，高处作业人员没有佩戴安全带。	加强对特殊作业人员的安全教育培训力度，按规定要求严格佩戴防护用品。
25		荆门市东宝山油库	荆门市掇刀区	油库	自查发现的2处安全隐患，未落实防范和整改措施，下装发油管线与护栏之间无防护，荆荆首站无应急沙袋、泵房灭火器	增加防护、应急和消防设备。
26		湖北兴瑞化工有限公司	宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号	产业园区	兴发集团宜昌新材料产业园区内多处出现土方坍塌险情，要抓紧整治到位，并明确责任人员，加强监测。	加固护堤，加强监测。
27		楚源高新科技集团公司	石首市高新技术园区	二氧化硫、环氧乙烷储罐区	1. 消防泡沫桶存放区晾晒衣物、存放自行车，不利于应急处置；2. 二氧化硫、环氧乙烷储罐控制系统连锁不完善；3. 空气呼吸器使用培训不到位，使用不规范；4. 环氧乙烷储罐卸车静电消除器坏损；5. 环氧乙烷罐区现场操作室无声光报警；6. 特种作业票证不规范。	清除消防泡沫桶存放区的杂物；按要求对二氧化硫、环氧乙烷储罐区自控进行改造完善；更换静电消除器；增加声光报警；修订完善特殊作业票证。
28		嘉施利(荆州)化肥有限公司	荆州松滋市	硫酸罐区	1. 硫酸罐区围堰内有动力设备；2. 硫酸装卸处管线防护措施不到位；3. 中和岗位氨气泄漏报警安装不规范；4. 特种作	转移围堰内的电器设备；更换泄漏报警仪位置；修订完善特殊作业票证。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
29	石油化工	中石化仙桃油库	仙桃市杜家台	罐区	汽油储罐控制系统不完善，无紧急切断装置。	按照要求进行自动化控制系统改造。
30		仙桃市仙磷化工有限公司	仙桃市杜家台	液氨、环氧乙烷罐区	1. 液氨、环氧乙烷罐区装卸防静电接地不规范；2. 液氨、环氧乙烷储罐进料控制系统不完善；3. 液氨罐区泄漏报警安装不符合规范要求。	规范防静电接地；按要求对液氨、环氧乙烷储罐区自动化控制进行改造；更换泄漏报警仪位置。
31		郧西海天实业有限公司	郧西县城关镇天河坪村	生产车间、储罐区、控制室	1. 罐区鹤管处应加装防撞柱；压缩机安全阀未连接尾气回收装置；卧式罐排污管未加装盲板；部分线路裸露不防爆；2. 氢气气瓶组工段未设置可燃气体报警仪；气瓶组旁堆放易燃杂物，放置有非防爆电器；3. 控制室可燃气体报警仪部分探头报错未及时维修处理；4. 动火等特殊作业票证不符合GB30871国家标准，特殊作业管理不规范；5. 应急演练无方案、无总结等。	加装防撞柱、压缩机安全阀连接尾气回收装置；卧式罐排污管加装盲板；密封线路。氢气气瓶组设置可燃气体报警仪；清理附近杂物。及时维修控制室可燃气体报警仪；修订完善特殊作业票证和组织应急演练。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
32		湖北富博化工有限公司	湖北省阳新县富池镇王坟路12号	硝基甲烷车间	1. 蒸馏釜爆破片放散管未引至安全地点；2. 操作室气体检测报警未标明测定气体类型（有毒还是易爆）；3. 硝化釜反应温度、搅拌监控、紧急排放等未按安监总管三（2009）116号文对重点监管危险化工工艺要求设置。	1. 将放散管引至安全地点；2. 标明气体检测报警类型；3. 按要求完善硝化反应釜自动化控制。
33		湖北远大富驰医药化工有限公司	湖北省阳新县富池镇王坟路12号	医药化工区	1. 灌装操作规程不完善，灌装数量确定有漏洞，存在过量灌装的风险；2. 防溢漫检测报警联锁对集装格车辆目前未实施	完善灌装操作规程。
34		黄冈市富驰制药有限责任公司	湖北省阳新县富池镇王坟路	环氧乙烷和液氨储罐区。	进入储罐区入口处人体静电释放器配置不足。	增加人体静电释放器。
35		湖北天源化工有限公司	阳新县城南化工园区	液化石油气卸车、异辛烷装车、球罐区	1. 控制室窗（门）正对液化石油气卸车作业区；2. 异辛烷装车操作规程不完善，灌装数量确定有漏洞，存在过量灌装；3. 液化石油气球罐构成一级重大危险源，未按规定设置独立安全仪表系统；4. 特殊作业票证如动火作业票填写不规范。	1. 将正对卸车作业区的门窗封堵；2. 完善异辛烷装车操作规程；3. 安装SIS系统；4. 规范特殊作业票证。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
36		湖北龙马化工有限公司	孝感安陆市涢水路268号	二车间与罐区	第二生产车间：1. 防爆排空管不符合要求；压力表、温度表未标识限位线；2. 生产工艺未实现自动化控制；3. 罐区： (1) 泵区无防流散设施； (2) 液位计：不便观察； (3) 排空阀设置在室内； (4) 罐顶无操作平台；(5) 事故转罐的管道未联通；(6) 现场洗眼器、淋洗器数量不足；(7) 装卸区有用塑料管道装卸的现象，不导静电；(8) 临时使用的氮气瓶无遮阳棚，无防倾倒设施。	1. 更换排空管，压力表和温度表标识限位线；2. 对生产工艺进行自控改造；罐区：1. 泵区增加防流散设施；2. 更换液位计位置；3. 将排空阀引出室外；4. 罐顶安装操作平台；5. 事故转罐的管道联通；6. 增加现场洗眼器、淋洗器数量；7. 禁止用塑料管装卸；8. 临时使用的氮气瓶增加遮阳棚和防倾倒设施。
37		荆州隆华石化公司	荆州市沙市区北京路95号	危险工艺与环氧乙烷罐区	1. 聚合釜穿线管未封堵；2. 环氧乙烷储罐：出口无自动切断阀；3. 停用的设备：隔断、封堵措施不到位；4. 厂区露天存放危化品量过多；5. 作业证未严格按照标准执行。	封堵管线；增加紧急切断阀；控制露天危化品储存量；规范特殊作业票证。
38		湖北沙隆达股份有限公司	荆州市沙市区北京东路93号	老厂储罐区	1. 应急处置不到位：现场有泄漏现象，但无应对措施；2. 无高液位自动切断设施；3. 部分铁质扳手破损，易产生火	增设高液位自动切断阀，更换铁质扳手，增强应急处置措施。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
39	烟花爆竹	阳新县千真烟花爆竹有限公司	黄石市阳新县龙港镇汪家垅村	无药车间、有药车间、成品仓库、黑火药库	1. 部分工房擅自改变用途，如11#、18#、亮珠线等；（重大隐患）2. 部分工房存在超量储存现象，如装筑药线等；（重大隐患）3. 部分视频监控无法正常显示；4. 特种作业人员与岗位设置不符；5. 应急预案不符合GB/T29639-2013标准；6. 办公楼前存放成品烟花；7. 无人员出入登记牌，无带班领导牌；8. 部分机械未接地，防雷报告过期；9. 10#内筒泥底工房存有引线、烟雾等；10. 装筑药工作台无防静电橡皮；11. 亮珠线防护屏障不符合标准要求。	1. 恢复被侵占工房用途；2. 转移超量储存货物；3. 安装调试监控系统；4. 落实特种作业持证上岗制度；5. 修订应急预案；6. 移除办公楼前存放的成品烟花；7. 落实人员出入登记和带班领导巡查制度；8. 对接当地气象部门完成机械接地安装；9. 移除工房内的引线，增设排风设施，排除烟雾；10. 更换有静电橡皮的装筑药工作台；11. 按标准要求设置亮珠线防护屏障。
40		建始县方正烟花爆竹销售有限公司	建始县邈州镇烟墩大道473号	仓库	1. 仓库没有货物出入库签字记录及流向清单；2. 库内堆码货物与墙壁安全距离不足；3. 出入人员管理有待加强。	1. 落实人员进出和货物流向登记制度；2. 调整库内货物码放，保证0.45m安全距离。
41		宜昌市黄花鞭炮厂	宜昌市夷陵区黄花乡军田坝村四组	生产车间、仓库等	没有建立产品出入库流向登记制度。	建立产品出入库流向登记制度。
42		仙桃市帅达瑞烟花鞭炮制造有限公司	仙桃市彭场镇汪洲村	化工原料库、成品库等	1. 化工原料库氧化剂与还原剂存在混存现象；2. 化工原料存放防潮措施不到位；3. 成品库防火分区未进行有效隔离；4. 成品库温湿度记录管理不规范	1. 化工原料库氧化剂与还原剂分开存放；2. 增加化工原料存放库的防潮措施；3. 对成品库进行有效的防火隔离；4. 完善、规范成品库温湿度记录管理

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
43	特种设备	天门双菱百变钢构有限责任公司	天门市侨乡开发区工业园	起重机械	2台起重机超期未检且未办理使用登记。	责令停止使用。2台起重机经检验合格办理使用登记后，方能使用。
44		鄂州市金旺房地产开发有限公司中天大厦	鄂州市鄂城区沿湖路32号	电梯	两台“富士达”电梯分别是钢丝绳跳槽、断裂。	更换钢丝绳，并进行检验。
45		荆门市渝楚化工有限公司	荆门市掇刀区江山工业园	压力管道	1. 压力管道未经监督检验；2. 压力管道未办理使用登记。	进行压力管道监督检验和办理压力管道使用登记。
46		湖北卡乐弗化工有限公司	通城县麦市镇	锅炉	有未告知、未注册、未经监督检验的锅炉，目前已停用，但未拆除。	限期拆除未告知、未注册、未经监督检验的锅炉。
47		宜昌市星宇鸿友工贸有限公司	湖北省枝江市董市镇姚家港工业园	增压釜	电子安全联锁装置失效。	整改修复。
48	综合交通	湖北红楼国通快递有限公司	注册地址：武汉市硚口区古田二路长丰北苑特1号蓝焰物流基地；分拣地址：武汉市经济开发区沌	分拣场所（沌口分拨中心）	X光机安检设备配置不到位，存在重大安全隐患。	立即配置X光机安检设备，加大督查力度。
49		武汉铁路局武汉桥工段	咸宁市咸安区永安办事处内京广线上行K1291+400前后铁路路堑上方	咸宁市咸安区永安办事处辖区内京广铁路两侧路堑上方	京广线上行K1291+400前后铁路路堑上方有许多房屋，其中最近的距离铁路接触网3.6米。该处铁路路堑高约15米，一旦房屋坍塌，将直接危及铁路运输安全，尤其是在汛期存在严重	对路堑上的隐患建筑进行拆除。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
50	消防	游子乡大厦	武汉市江汉区解放大道374号	写字楼	1. 未按规定设置火灾自动报警系统；2. 部分楼层未按规定设置室内消火栓系统,已设置的部分不能正常使用；3. 未按规定设置自动喷水灭火系统；4. 未按规定设置防烟排烟设施；5. 楼梯间的设置形式及数量不符合规定；6. 防烟楼梯间、管道井等部位防火门、破损率超过50%。	按照隐患内容加快整改进度，并在整改过程中加强大厦消防安全管理防范工作。
51		大冶市人民医院	大冶市东风路25号大冶市人民医院内	门诊楼	1. 门诊楼三栋建筑均未设置防烟楼梯间；2. 门诊楼7层和4层未设置第二安全出口；3. 门诊楼的三栋建筑未进行防火分区；4. 门诊楼中间的二层建筑疏散距离不符合规范要求；5. 门诊楼的后面两栋未设置室内消火栓系统；6. 门诊楼未设置火灾自动报警系统；7. 门诊楼的三栋建筑均未设置自动喷水灭火系统。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 按要求设置防烟楼梯间、安全出口、防火分区、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统；2. 保障建筑疏散距离符合规定要求。
52		荆州市凯悦国际大酒店	荆州市经济开发区三湾路19号	酒店	1. 该酒店防排烟设施不能正常运行；2. 该酒店火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3. 该酒店疏散指示标志和应急照明灯损坏率超过30%；4. 该酒店消防车通道被堵	1. 排除防排烟设施、火灾自动报警系统设施故障，保障其正常运行；2. 更换损坏的疏散指示标志和应急照明灯；3. 清除消防车道障碍物。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
53		黄冈市社会福利中心	黄冈市黄州区中环路88号	社会福利中心	1. 未设置火灾自动报警系统； 2. 未设置自动喷水灭火系统； 3. 未设置封闭楼梯间。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。按要求增设防火门，火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统。
54		神农架三里液化气站	湖北省神农架林区松柏镇堂房村	液化气站	1. 该场所液化气罐附近有35kv高压电线穿过，高压电线与液化气储罐水平距离不足5米； 2. 该场所无市政消防给水，且未设置消防水池，消防水源设置	停止使用，搬迁。
55		山东省公路建设（集团）有限公司洪湖至监利高速公路第二标段	荆州市	4#、5#预制梁场和钢筋加工场、新堤河大桥悬臂浇筑工程、K57临时钢筋加工场	1. 临时用电管理混乱，存在漏电触电风险；2. 电器、设备等防雨防雷措施不到位；3. 龙门吊轨道固定不牢，端部限位装置不规范，夹轨钳使用不当； 4. 新堤河大桥0#块施工现场未按专项方案要求设置之字形爬梯，临边防护措施不满足要求； 5. 安全专职管理人员缺失，安全生产保证体系不健全。	建立完善安全生产保证体系，加强施工现场安全监督，严格落实危大工程专项施工方案。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
56	建设	葛洲坝集团股份有限公司洪湖至监利高速第三标段	荆州市	2#、3#预制梁场和钢筋加工场、螺山干渠特大桥悬臂浇筑和梁板安装工程	1. 大型设备防雨、防雷措施不到位；2. 部分龙门吊、塔吊、架桥机等设备未取得检验合格证书；3. 龙门吊轨道不顺直且固定不牢，端部限位装置不规范，夹轨钳使用不当；4. 螺山干渠特大桥悬臂浇筑施工时，缺少挂篮预压、静载、检查验收等基础资料，施工现场爬梯、临边护栏等安全设施不满足要求；5. 安全专职管理人员缺失，安全生产保证体系不健全。	建立完善安全生产保证体系，加强施工现场安全监督，严格落实危大工程专项施工方案。
57	城（乡）燃气	松滋中燃城市燃气发展有限公司	德胜村四组	中燃公司木天河门站	1. 高压电线、通信、电视等各类管线穿越门站；2. 闲置的撬装机未与门站主管网彻底断开；3. 门站大部分断面无围墙，使用简易挡板；4. 站内成临时仓库，堆放大量物品（PE管、钢管、燃气表箱、砂石）	1. 迁移各类管线；2. 将闲置的撬机与门站实施物理隔断；3. 完善场站围墙；4. 清除门站各类物品。
58		兴山县新捷天然气有限公司古夫镇液化天然气站	兴山县古夫镇古夫村	天然气总站	1. 卸车区与充装区之间安全距离不达标；2. 场站管理人员业务不熟练、充装操作不规范。	停止经营，立即整改。
59		利川市民生天然气公司	都亭办事处普庵社区	建利（建南至利川） $\phi 219$ 天然气输气管道普庵段	管道与房屋安全距离不足，存在严重安全隐患。	对凉雾集镇至城区段天然气输气管道进行迁改，满足安全距离要求。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
60		通山县吸泥液化气站	通山县通羊镇	液化气站	1. 没有办理用地、工程规划许可和建筑工程施工许可；2. 设计图纸未进行审查和消防审核；3. 施工单位无施工资质；4. 建设过程无监理单位进行监	1. 立即停止违法建设行为；2. 监管部门依法依规进行处理。
61		武汉大学附属中南医院	武昌区	住院楼、综合楼、门诊楼安全	1. 消防控制室火灾报警系统部分回路故障；2. 实验室三楼紧急喷淋装置不能正常工作；3. 水泵房消防电话故障；4. 存放样本冰箱未除霜，门无法关严。	1. 修复消防控制室火灾报警系统故障；2. 维修实验室三楼紧急喷淋装置、水泵房消防电话，使其正常运行；3. 及时清除存放样本冰箱内的冰霜。
62		琴断口街社区卫生服务中心门诊综合大楼	汉阳大道639号（层数：6层，面积：4803平方米，高度：20米）	综合楼消防安全	1. 无自动喷水灭火系统；2. 无火灾自动报警系统；3. 疏散楼梯未设置封闭楼梯间；4. 无防排烟设施。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟设施；2. 疏散楼梯设置封闭楼梯间。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
63	医院	黄石港社区卫生服务中心	黄石市黄石大道31号	综合楼消防安全	1. 建筑内长度大于20米的疏散走道未设置机械排烟系统；2. 建筑东侧二、三层疏散通道被功能房间占用，西侧疏散楼梯被占用，建筑内两部疏散楼梯未形成封闭楼梯间；3. 未设置室内消火栓系统；4. 未设置自动喷水灭火系统。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 在建筑内长度大于20米的疏散走道设置机械排烟系统；2. 恢复建筑东侧二、三层疏散通道、西侧疏散楼梯功能，改造建筑内两部疏散楼梯使其形成封闭楼梯间；3. 设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。
64		襄州区人民医院	襄阳市樊城区大庆东路9号	住院楼、综合楼内科楼、门诊消防安全	1. 住院部、综合楼、内科楼、门诊楼未设置火灾自动报警系统；2. 住院部、综合楼、内科楼、门诊楼未设置自动喷水灭火系统；3. 住院部、综合楼、内科楼未设置机械排烟设施；4. 住院部、综合楼、内科楼疏散走道上设置病床。（消防大队检查发现：1. 住院部、综合楼、内科楼、门诊楼建筑面积均超过3000m²，未设置自动喷水灭火系统；2. 住院部、综合楼、内科楼、门诊楼未设置火灾自动报警系统；3. 住院部内走道长度大于20米，未设置自然或机械排烟设施；4. 该场所未设置消防水池；5. 住院部、综合楼、内科楼疏散走道上设置病床。）	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 住院部、综合楼、内科楼、门诊楼设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟设施；2. 清除住院部、综合楼、内科楼疏散走道上的病床。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
65		孝感市东方妇科医院	孝感市孝南区城站路78号	综合楼消防安全	1. 东侧安全出口设置不符合规范要求，未设置防烟楼梯间，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.2条规定；2. 医院六楼手术室采用易燃泡沫彩钢板材料搭建，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.2条规定。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 按规范要求设置东侧安全出口，并设置防烟楼梯间；2. 按规范要求重新搭建六楼手术室。
66		武汉铜锣湾广场	汉阳区汉阳大道27号	整体	1. 1-6层中庭未设置机械排烟设施，另部分防烟楼梯间正压送风系统拆除；2. 防烟分区不完整，部分区域未设置挡烟垂壁，防排烟设施无法正常使用；3. 防烟楼梯间门损坏超过20%；4. 电缆井、管道井等未完全封堵；5. 该高层建筑应急照明损坏超过30%；6. 火灾自动报警系统处于故障状态；7. 室内消火栓系统不能正常使用；8. 自动喷水灭火系统、防排烟系统不能正常运行。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 1-6层中庭设置机械排烟设施，部分拆除正压送风系统的防烟楼梯间应立即恢复送风系统；2. 完善防烟分区，设置挡烟垂壁，维修防排烟设施，使其正常使用；3. 立即修复损坏的防烟楼梯间门；4. 封堵电缆井、管道井；5. 更换损坏的建筑应急照明设备；6. 修复火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统，使其正常运行。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
67	商贸	中商平价超市连锁责任有限公司庙山店	武汉市江夏区阳光大道梅南山居特一号	整体	1. 火灾报警系统处于故障状态，不能正常运行；2. 自动消防设施不能正常联动控制；3. 擅自将设备间、超市卖场改成丙类仓库，造成防火分区面积超过规定的50%；4. 超市内设置的库房与卖场区域未进行有效防火分隔。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 修复火灾报警系统、自动消防设施，使其正常运行；2. 按规定设计使用设备间、超市卖场及仓库，防火分区面积不超过规定的50%；3. 将超市内设置的库房与卖场区域进行有效防火
68		武汉美奇国际广场	武汉市硚口区中山大道258号	整体	1. 火灾自动报警系统不能正常运行；2. 疏散指示标志损坏率达到30%以上。	1. 修复火灾自动报警系统，使其正常运行；2. 及时更换更新损坏的疏散指示标志。
69		北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司	武汉市武昌区临江大道35号	整体	1. 1-3楼既有外窗被封堵，影响逃生和灭火救援；2. 1-3楼未按规定设置排烟设施；3. 火灾报警控制器、喷淋泵、消火栓泵未按规定设置双电源自动切换装置；4. 自动喷水灭火系统不能正常联动控制；5. 火灾报警控制器不能正常运行。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 清除1-3楼既有外窗封堵障碍物；2. 设置1-3楼排烟设施；3. 设置火灾报警控制器、喷淋泵、消火栓泵双电源自动切换装置；4. 修复自动喷水灭火系统，使其正常联动控制；5. 修复火灾报警控制器，使其正常运行。

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位地址	隐患存在部位	存在主要安全隐患情况	整改内容
70		襄阳再尔物业有限公司	襄阳市樊城区长虹路	整体	1. 主楼与附楼、主楼各层未划分防火分区；2. 附楼商业街过街消防车道被车辆货物堵塞、占用；3. 主楼为一类高层建筑，未设置防烟楼梯间；4. 主楼南侧疏散楼梯不畅通；5. 火灾自动报警系统瘫痪，不能正常使用；6. 自动喷水灭火系统瘫痪，不能正常使用，且大部分洒水喷头被拆除；7. 该场所室内消火栓管道内无水，且部分水带、水枪、栓口缺失；8. 顶层采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建办公、住宿用房。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。1. 主楼与附楼、主楼各层划分防火分区；2. 清除附楼商业街过街消防车道障碍物；3. 主楼设置防烟楼梯间；4. 清除主楼南侧疏散楼梯障碍物；5. 修复火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，使其正常运行；6. 保障该场所室内消火栓管道用水，配齐水带、水枪、栓口等消防设备；7. 拆除顶层聚氨酯泡沫夹芯板搭建的办公、住宿用房。
71		光谷电子工业园一期4号楼	东一产业园	消防设施	1. 无自助灭火系统；2. 无自助报警系统。	按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行整改。按要求设置自助灭火系统、自助报警系统。